

제 품 사 양 서

(Digital Differential Pressure Switch)



1. 일반사양
2. 설치방법
3. 결선방법
4. 기능설명
5. 설정 및 교정방법



울파기술주식회사

경기도 광명시 하안3동 201

광명시범공단 344호

TEL : 02-806-4401

FAX : 02-806-4414

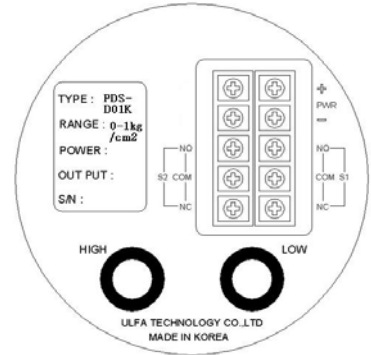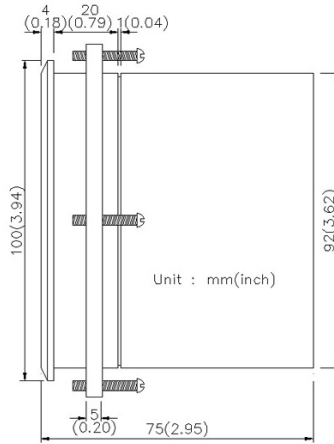

GENERAL

PDS Series 압력계는 공기 또는 비부식성 기체의 차압, 정압, 연성압(±), 진공압, 게이지압을 정밀하게 (±0.25%) 측정하여 디지털로 표시(4Digit LED)하고, 2Level의 Switch 출력 기능이 있는 제품입니다.

각각의 접점스위치는 Single Point Double Contact (SPDT)방식으로 독립적으로 작동하여

A 혹은 B접점을 갖는다. 편의사양으로 공급압력 중 최대치 측정기능과 기준레벨에 대한 변화량을 측정하는 ΔP모드가 있다.

또한 전면의 버튼을 이용하여 제로 점 조정이 가능하다..

SPECIFICATIONS

GENERAL

Maximun Pressure : Rated Range x 3

Media Compatibility: 공기 및 비부식성기체

Pressure Range : 0 ~ 1 kg/cm²

ELECTRICAL

Power supply

Connections

Display

Waim up time

Zero Adjust

: DC24, (100~220V AC Free)

: 2 screw terminal block

: 4 Digit LED

: 15 miuntes

: One touch Adjustable on Panel

SWITCH

Relay Contact

Contact Rating

Connections

Level Setting

: 2 SPDT (NC-COM-NO)

: 5A@125 VAC, 5A@30VDC

: 6 screw terminal block

: Switch 1 & 2 각각 독립 레벨 설정

PERFORMANCE AT 23°C

Accuracy : ±0.25% FSO (Includes Linearity, Hysteresis & Repeatability)

Operation Temperature : 0 to 70°C

MECHANICAL

Pressure

connections

Materials

Weight

: 1/8" PT female

: ABS mold

: 540g

STANDARD ACCESSORIES

Tow(2) 1/8" PT plugs for duplicate/ Snap ring

Mounting ring, four(4) mounting screws

Model별 Range Table

MODEL No	측정범위 (Range)	분해능(Resolution)
- B15M	± 15.0 mmH2O	0.1 mmH2O
- B150M	± 150.0 mmH2O	0.1 mmH2O
- B1500M	± 1500 mmH2O	1 mmH2O
- B760H	± 760 mmHg	1 mmHg
- D30M	0~30.0 mmH2O	0.1 mmH2O
- D300M	0~300.0 mmH2O	0.1 mmH2O
- D3000M	0~3000 mmH2O	1 mmH2O
- D01K	0~1.00 Kg/cm²	0.01 Kg/cm²
- B07K	-1~7.00 Kg/cm²	0.01 Kg/cm²
기타 고객의 요청에 의한 단위 및 Range에 대한 대응도 가능함		


설치방법

장소 : 청결하고 건조하며 사용온도범위 이내의 장소로써 충격과 진동이 없는 곳에 설치한다.

압력포트연결 : 사용자의 편의를 위해서 2개의 1/8" PT Male 니플(NIPPLE)이 부착되어 있다.

- 1.정압 배관은 "HIGH" 라고 표시된 PORT에 연결하고
- 2.부압(진공)은 "LOW"라고 표시된 PORT에 연결한다.
이 경우 반대쪽 PORT는 대기 중에 개방되어 있어야 한다.
- 3.차압에서는 높은 압력이 "HIGH" PORT에 낮은 압력이 "LOW" PORT에 연결되어야 한다.

설치방법 : PDS Series 압력계는 전면에서 장착 한다.

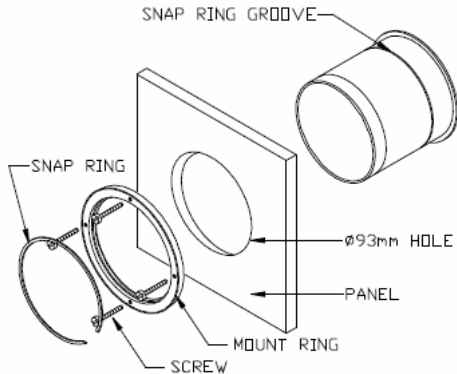

주의 : PORT에 압력을 가할 때 충격압을 가하지 않도록 한다.


1. 설치하고자 하는 판넬에 단단히 고정한다.
2. 전원 및 스위치접점에 사용자 회로와 결선을 한다.
3. 전원을 투입한다.(기기의 안정을 위해서 전원 투입 후 약 15분 정도의 안정시간을 필요로 한다.
4. 공급압력을 "0"으로 한 후(연결을 하지 않은 상태도 가능) 표시부가 0.0인지 확인한다.
5. 모든 설정 값은 기본적으로 공장 출하 시에 설정 완료된 상태이나, 사용자의 교정 OFFSET설정에 따라 재설정이 필요 할 수도 있다.(교정시 반드시 교정기를 사용 할 것)
6. S1 및 S2 스위치의 ON/OFF 압력레벨을 설정한다.

- 각 설정은 다음에 설명하는 조작순서 및 설정방법에 따라 실시한다.

결선방법

전원의 연결 : 전원을 연결하기 전에 압력계의 전원사양을 확인 한다.정격의 전압인지 확인 후 전원입력선 끝을 EYELET 단자로 처리한다.단자대의 볼트를 풀고 EYELET 단자를 단자대에 삽입 후 볼트를 단단히 조인다. 이때, DC 전압일 경우에는 +/- 극성을 확인하여 바뀌지 않도록 주의한다.

접지선의 연결 : 본기기가 외부의 NOISE로부터 보호받기 위해서는 CASE를 접지해야 한다. 전원연결시에도 CASE 뒤쪽의 접지볼트에 접지선도 함께 연결한다.

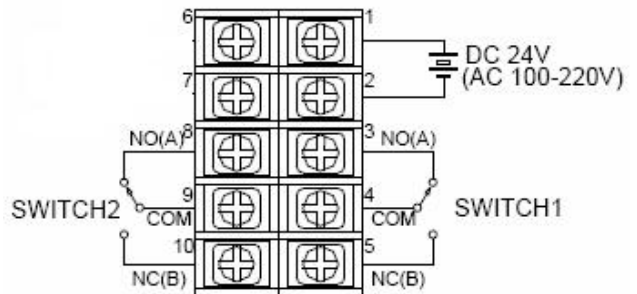

SWITCH 출력의 연결

본 기기는 2개의 독립된 스위치가 있으며, 각각의 스위치는 COMMON을 기준으로 A 점점(NO)과 B 점점(NC)을 가지고 있다. 사용 용도에 따라 적절한 점점을 사용하면 된다.

주의 : 구동전류가 1A를 초과하는 경우에는 스위치로 직접 구동하지 마십시오. 점점 파손의 원인이 될 수 있습니다.

스위치점점 부하의 정격(저항부하)

일반 스위칭 능력 Normal Switching Capacity	5A 30V DC 5 A 125V AC
최대 스위칭 전력 Max Switching Power	30W , 6.25VA
최대 스위칭 전압 Max Switching Voltage	110V DC , 125V AC
최대 스위칭 전류 Max Switching Current	5A

전원투입

결선이 정확한지 다시 한번 확인 후 전원을 투입한다.

기능설명

영점조정 : 표시부나 의 영점이 맞지 않을 때 전면의 버튼을 사용하여 자동 조정하며, 표시부의 영점이 조정됨

최대값측정 : 인가 된 압력의 최대 값을 표시함. 현재의 최대 값 보다 더 큰 압력이 들어오면 최대 값을 갱신하고, ENTER 버튼을 누르면 CLEAR함.

옴셋값측정 : 현재의 압력 값을 기준("0")으로 하여 변화량(+/-)을 검출함. 옴셋값 측정모드로 들어가면 현재의 압력값을 "0"으로 하고 그로부터 증가 혹은 감소하는 압력을 표시함.

측정시간설정 : 0.1초~5.0초 범위에서 0.1초 간격으로 설정 가능함. 설정시간 동안 0.1초 간격으로 압력을 측정하여 읽은 값의 평균을 측정압력으로 표시함. (예: 설정시간이 1.0초라면 1초 동안 10회의 압력을 측정하고, 그 10회 측정값의 평균을 측정압력으로 표시함)

스위치 점점출력: 독립적으로 사용이 가능한 두개의 스위치가 있으며 각각 ON/OFF 압력 값을 설정할 수 있음 (Rated Range 범위의 임의의 압력 값). 각각의 스위치는 COMMON 에 대하여 A 점점(NO)과 B 점점(NC)을 가지고 있음.

통신(OPTION) : RS232 또는 RS485로 측정한 압력을 전송함.

ID설정 : RS232 또는 RS485 통신시의 기기의 고유번호로써 0~255 까지 설정 할 수 있음.

과압경보 : 정확한 압력 측정과 과도한 압력으로 인한 압력계의 보호를 위하여 표시부에 경보표시를 하는 기능. 공급압력이 압력계의 상한 범위(+)를 10% 초과하면 표시 부(Display)상단에 "—" 가 깜박임. 공급압력이 압력계의 하한 범위(-)를 10% 초과하면 표시부(Display)하단에 "—" 가 깜박임.

공장 설정값 불러오기 : 사용자가 압력계의 설정 중 잘못 하였을 때, 공장 출하시의 설정 상태로 회복하는 기능임.

압력계의 설정 및 교정

여기에서는 압력계의 설정을 위한 버튼의 조작방법 및 설정내용에 대하여 설명합니다.

조작버튼의 기능

	UP	- 설정 값 변경 시 UP버튼 - 옴셋 값 측정모드의 선택/해제 버튼
	DOWN	- 설정 값 변경 시 DOWN버튼 - 최대 값 측정모드의 선택/해제 버튼
	MODE	- 설정모드로 들어가기 - 설정항목 전환
	ENTER	- 설정 값의 저장 - 최대 값 측정모드시 최대 값 CLEAR - 설정모드에서 나오기

최대값측정모드

PEAK(DOWN)버튼을 한번 누르면 PEAK LED가 ON 되고, 최대값 측정모드가 된다.

PEAK 버튼을 누르고 있는 동안 SEGMENT 에는 좌측과 같이 표시된다 (PEAK)

ENTER를 누르면 현재까지의 최대 값을 CLEAR 하고 이후부터의 최대 값을 다시 표시 한다.

PEAK(DOWN)버튼을 다시 한번 누르면 PEAK LED가 OFF 되고, 최대 값 측정모드가 해제된다.

옴셋값측정모드

ΔP(UP)버튼을 한번 누르면 ΔP LED가 ON 되고, 옴셋 값 측정모드가 된다.

 
ΔP 버튼을 누르고 있는 동안 SEGMENT 에는 좌측과 같이 표시된다. (DELTA-P)

ΔP 버튼을 다시 한번 누르면 ΔP LED가 OFF 되고, 옴셋 값 측정모드가 해제된다.


SWITCH 동작레벨 설정

MODE 버튼을 짧게 반복하여 누르면 SW1 OFF - SW1 ON - SW2 OFF - SW2 ON 설정모드 반복하여 순환 하게 됩니다. MODE 버튼을 눌러서 설정을 원하는 모드를 선택한 후에 아래의 방법에 따라 설정하여 주십시오.
SWITCH 는 설정 방법에 따라 다음과 같이 2가지 형태로 사용 할 수 있습니다.

(1) 히스테리시스모드



 (2) 윈도우모드



주의 : ① ON LEVEL = OFF LEVEL : SW OFF
② ON LEVEL과 OFF LEVEL의 차이는 4DIGIT 이상으로 할 것.

SWITCH1 OFF LEVEL 설정



MODE 버튼을 짧게 한번 누르면 SW1 LED가 ON 되고, SW1 OFF레벨 설정 모드가 된다.



모드 버튼을 누르고 있는 동안 SEGMENT 에는 좌측과 같이 표시된다.



UP,DOWN 버튼을 사용하여 SEGMENT에 SW1을 OFF시키고자하는 압력값을 설정한다.



ENTER를 눌러서 설정값을 저장한다. ENTER를 짧게 누르면 저장후 측정모드로 빠져나오고, 길게 누르면 저장후 그대로 설정모드를 유지한다.

SWITCH2 OFF LEVEL 설정



MODE 버튼을 짧게 한번 누르면 SW2 LED가 ON 되고, SW2 OFF레벨 설정 모드가 된다.



모드 버튼을 누르고 있는 동안 SEGMENT 에는 좌측과 같이 표시된다.



UP,DOWN 버튼을 사용하여 SEGMENT에 SW2를 OFF시키고자하는 압력값을 설정한다.



ENTER를 눌러서 설정값을 저장한다. ENTER를 짧게 누르면 저장후 측정모드로 빠져나오고, 길게 누르면 저장후 그대로 설정모드를 유지한다.

SWITCH2 ON LEVEL 설정



MODE 버튼을 눌러 SW2 ON레벨 설정 모드를 선택 한다.



SW2 ON레벨 설정모드에서 SEGMENT 에는 좌측과 같이 표시된다.



UP,DOWN 버튼을 사용하여 SEGMENT에 SW2를 ON 시키고자하는 압력값을 설정한다.



ENTER를 눌러서 설정값을 저장한다.

SWITCH1 ON LEVEL 설정



MODE 버튼을 눌러 SW1 ON레벨 설정 모드를 선택 한다.



SW1 ON레벨 설정모드에서 SEGMENT 에는 좌측과 같이 표시된다.



UP,DOWN 버튼을 사용하여 SEGMENT에 SW1을 ON 시키고자하는 압력값을 설정한다.



ENTER를 눌러서 설정값을 저장한다.

사용자 설정 모드

사용자설정모드로 들어가기 : MODE 버튼을 3초 이상 길게 누르면 SEGMENT에 "Int" 표시가 나타나며 사용자 설정모드로 들어가게 됩니다. MODE 버튼에서 손을 떼면 "Int"(측정시간 설정모드)로 들어가게 되고, 이후 MODE 버튼을 한번씩 누를 때 마다 "PoFs" ⇒ "P 4" ⇒ "P20" ⇒ "Id" ⇒ "FACT" ⇒ "Int" MODE를 순환 합니다.
각각의 모드에 대한 설정방법은 별도로 설명되어 있습니다.

설정 값 저장하기 : 각 모드에서 설정 값을 조정한 후에 ENTER를 SEGMENT DISPLAY에 "SAVe" 가 나타날 때 까지 누르면 설정 값을 저장 하고, 그대로 설정모드를 유지 합니다.(계속)

사용자 설정 모드

만일, ENTER를 짧게 한번만 누르면 설정 값을 저장 후 압력 측정모드로 나오게 됩니다.

사용자설정모드해제하기 : 설정모드에서ENTER를 짧게 한번만 누르면 설정 값을 저장 후 압력 측정모드로 나오게 됩니다.
또한, 아무런 조작이 없이 약 1분이 경과하면 자동으로 압력 측정모드로 나오게 됩니다.

압력 측정시간 설정

압력측정시간은 0.1초~5.0초 범위에서 0.1초 간격으로설정 가능합니다. 설정한 시간 동안 0.1초 간격으로 압력을 측정하여 읽은 값의 평균을 측정압력으로 표시합니다.
(예)설정시간이 1.0초라면 1초 동안 10회의 압력을 측정하고, 그10회 측정값의 평균을 측정압력으로 표시함.

이 기능은 공급압력의 반복적인 흔들림이 있을 때 그흔들리는 압력의 평균치를 읽는데 유용하며 또한,DISPLAY나 전류출력의 흔들림이 심하여 읽기 어려운경우 등에 측정 시간을 길게 하여 흔들리지 않도록 할수 있습니다.

MODE 버튼을 3초 이상 길게 누르면 SW1 LED가 ON 되고, SEGMENT 에는 좌측과 같이 "Int"가 표시된다.

MODE 버튼에서 손을 떼면 "Int" 모드로 들어가고 SEGMENT에는 압력측정 시간의 현재 설정값이 표시된다.

UP,DOWN 버튼을 사용하여 원하는 시간을 설정한다

ENTER를 눌러서 설정값을 저장한다. ENTER를 짧게 누르면 저장후 측정모드로 빠져나온다.

SEGMENT에 "SAVe" 가 나타날 때 까지 ENTER를 길게 누르면 저장 후 그대로 설정모드를 유지한다.

영점조정

영점 조정은 표시부의 영점(ZERO)이 맞지 않을 경우에 이를 보정하는 기능입니다.

주의 : 반드시 압력을 해제 후에 설정 할 것

MODE 버튼을 3초 이상 길게 눌러서 사용자 설정모드로 들어 간다.

MODE 버튼을 짧게 눌러서 SEGMENT에 좌측과 같이 "PoFS"가 나타나게 한다. 이때 SW2 LED가 ON 된다.

ENTER를 짧게 누르면 수초동안 감박이면서 영점을 조정 후에 측정모드로 빠져나온다.

SEGMENT에 "SAVe" 가 나타날 때 까지 ENTER를 길게 누르면 영점조정 후 그대로 설정모드를 유지한다.

공장 설정값 불러오기

공장 설정 값은 공장에서 출하 시에 설정된 모든 값들을 의미 합니다.
사용자가 여러 조작을 통하여 설정 값을 변경 시에 잘못 되어 기기가 정상동작을 할 수 없을 때 모든 설정상태를 공장 출하시의 상태로 회복하는 기능입니다.

MODE 버튼을 3초 이상 길게 눌러서 사용자 설정모드로 들어 간다.

MODE 버튼을 짧게 눌러서 SEGMENT에 좌측과 같이 "FACT"가 나타나게 한다. 이때 모든 LED가 ON 된다.

ENTER를 짧게 누르면 모든 설정 값을 회복 후에 측정모드로 빠져나온다.

SEGMENT에 "SAVe" 가 나타날 때 까지 ENTER를 길게 누르면 회복 후 그대로 설정모드를 유지한다.